



Pour un fonctionnement et passages de vitesses optimales, nous vous conseillons fortement d'utiliser un montage 100% Spécialités T.A.

Cas général en utilisation 10 et 11 vitesses route :

La généralisation des chaînes plus étroites 10 et 11 vitesses, provoque une mauvaise descente de chaîne, pouvant aller jusqu'au blocage de la chaîne entre les 2 plateaux, si l'écart de denture entre les 2 plateaux est insuffisant.

Solution :

Toujours garder un minimum de 12 dents d'écart entre les 2 plateaux Spécialités T.A. Exemple : 38/50 dents, 36/50 dents, 34/50 dents.


Cas particulier (exemple : Shimano Ultegra 6700 et Dura Ace 7900) :

Certains plateaux extérieurs d'origine sont conçus afin de ne fonctionner uniquement qu'avec la denture intérieure d'origine. Augmenter cette denture peut provoquer une mauvaise descente de chaîne, pouvant aller jusqu'au blocage de la chaîne entre les 2 plateaux.

Solutions :


- N°1 : garder la denture intérieure d'origine
- N°2 : changer les 2 plateaux par des modèles Spécialités T.A., afin de changer la denture intérieure, mais en respectant le cas général précédent.

Montage : 40/50 dents

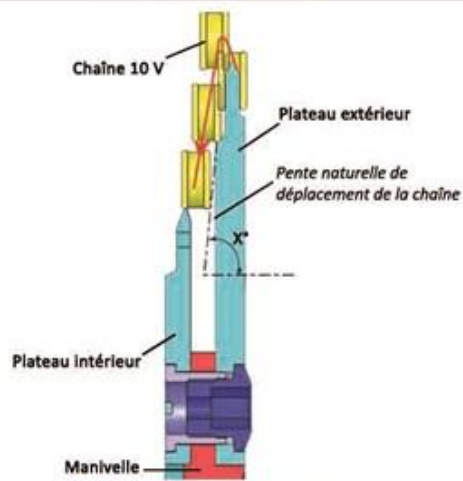


Mauvais fonctionnement

Montage : 34/50 dents

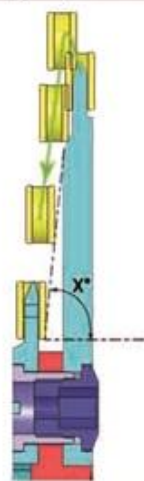


Bon fonctionnement

Montage : 38/50 dents

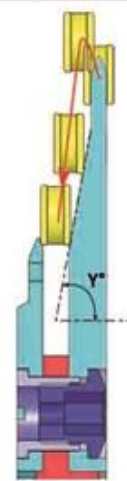

Mauvais fonctionnement

 Montage : 34/50 dents



Bon fonctionnement